

O P I S II

Sdružení přesných strojíren, Praha - Letňany
ORLICAN, národní podnik, Chocen

PROVOZNÍ BULLETIN č. 3/VT 16

1/ Týká se: Výměny spojky č. v. 440-2 v okruhu ovládání brzdících klapek.

2/ Důvod: Vlivem nejistitelných vad struktury použitého materiálu spojky č.v. 440-2 ČSN 64 4312 /obch.názv. UNATEX/ a vlivem zařízení táhel k pákám na záběra křidel č. 1 /ovládání brzd. klapek/ na příliš tvrdý chod přes mrtvou polohu zámků klapek dochází k porušení výše uvedeného detailu. Tím je snemožněno ovládání brzd. klapek, které v případě uplného roztržení spojky jsou vysáty přes obrys křídla.

3/ Opatření: Provést výměnu spojky č.v. 440-2 z materiálu ČSN 64 4312 /UNATEX/ spojkou z lehkých slitin /ČSN 42 7305.50 - 424203.65/. Výměnu lze provést otvory pro táhla ve výpozu trupu bez jakéhokoliv namožení potahu. Při výměně je nutno postupovat dle návodu, vydaného ÚV Svazarmu, OI PPS Praha, který tvoří přílohu bulletinu č. 3/VT 16. Kluzné plochy a dírky broubů notřít i.e. vaselinou LTKM /Iw-2/.

4/ Opatření provést nejdříve: Ihned po obdržení bulletinu.

5/ Provede: Uživatel vlastními prostředky.

6/ Náklady hradí: Práci uživatel.

7/ Potřebný materiál částečně: Spojky č.v. 440-2, zhodovené dle platné dokumentace po vydání změnovky č. 3/VT 16-Z 5.

8/ Postup práce: Viz bod 3 a příloha, vydaná k tomuto bulletinu ÚV Svazarmu, OI PPS, Praha 2, Smečky 22.

Bulletin nabývá platnosti dnem doručení uživateli!

Chocen 10. září 1963

Ing. Zorzan, v.r.
výrobce

Kadlecák, v.r.
SIS

zást. zákazníka